




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 3441-627546-029 РЭ  
ПАСПОРТ 3441-627546-029 ПС

АППАРАТ ДЛЯ СТЫКОВОЙ  
СВАРКИ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

VOLZHANIN ECO 160  
VOLZHANIN ECO 200  
VOLZHANIN ECO 250  
VOLZHANIN ECO 315  
VOLZHANIN ECO 355

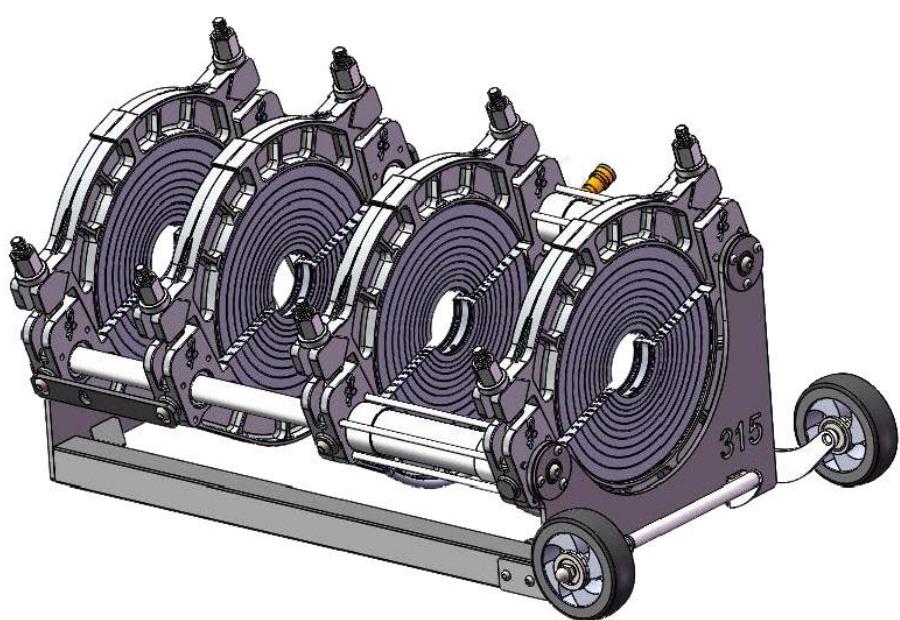

г. Казань

## **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

Для обозначения характера замечаний в настоящей инструкции по эксплуатации использованы следующие знаки:

### **Опасность**

**Этот знак обозначает замечание, игнорирование которого может привести к выходу из строя аппарата или травме оператора.**

### **Предупреждение**

**Этот знак обозначает замечание, игнорирование которого может привести к повреждению аппарата или его систем.**

**Необходимо следовать рекомендациям, приведённым под данным заголовком.**

### **Внимание**

**Этот знак обозначает замечание, важное для более эффективной эксплуатации аппарата.**

## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Предприятие изготовитель	ООО «Волжанин», 420051, РФ, РТ, Зеленодольский р-н, п. Новониколаевский, ул. Овражная, д.1
Наименование изделия	Аппарат для стыковой сварки полимерных труб
Тип изделия	VOLZHANIN ECO _____
Год изготовления	20____г.
Условия эксплуатации	Сварочные аппараты могут применяться на строительных объектах, при температуре окружающего воздуха от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности не более 65%.
Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен аппарат	ТУ 3441-003-81067612-2022, Электрооборудование сварочных аппаратов соответствует ГОСТ Р 51838, требованиями безопасности по ГОСТ 12.2.003.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

#### Центратор



#### Электрический торцеватель



#### Нагревательный элемент



#### Маслостанция



Аппарат изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 3441-003-81067612-2022 и серийной технической документации.

Аппарат прошёл приёмно-сдаточные испытания.

Аппарат признан годным к эксплуатации с указанными в паспорте параметрами. Изготовитель гарантирует соответствие аппарата указанным параметрам, при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенным в паспорте и руководстве по эксплуатации.

Лицо, ответственное за приёмку \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ -----	5
2. МАРКИРОВКА АГРЕГАТОВ АППАРАТА-----	5
4. ЦЕНТРАТОР -----	6
5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОРЦЕВАТЕЛЬ -----	8
6. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ -----	9
7. МАСЛОСТАНЦИЯ -----	10
8. БОКС -----	12
9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ -----	13
10. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ-----	16
11. НАЧАЛО РАБОТЫ -----	16
12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВ АППАРАТОВ VOLZHANIN ECO 160 VOLZHANIN ECO 200 VOLZHANIN ECO 250 VOLZHANIN ECO 315 VOLZHANIN ECO 355-----	19
13. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СВАРКИ -----	23
14. ТАБЛИЦА СВАРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ТРУБ И ФИТИНГОВ VOLZHANIN ECO 160 VOLZHANIN ECO 200-----	24
15. ТАБЛИЦА СВАРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ТРУБ И ФИТИНГОВ VOLZHANIN ECO 250 -----	27
16. ТАБЛИЦА СВАРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ТРУБ И ФИТИНГОВ VOLZHANIN ECO 315 VOLZHANIN ECO 355-----	30
17. ОЦЕНКА ВНЕШНЕГО ВИДА СВАРНЫХ СТЫКОВ СОЕДИНЕНИЙ-----	33
18. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ -----	35
19. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ -----	36
20. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ -----	37
21. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ-----	37
22. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ -----	37
23. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -----	37
24. УПАКОВКА -----	37

## 1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящем руководстве приведены сведения по эксплуатации аппарата для стыковой сварки полимерных труб (далее «аппарат»).

**Перед началом работы на аппарате необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.**

**К работе с аппаратом допускать только аттестованный персонал.**

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики аппарата без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Внимание


Настоящая инструкция по эксплуатации применима к аппаратам:  
**VOLZHANIN ECO 160, VOLZHANIN ECO 200, VOLZHANIN ECO 250,**  
**VOLZHANIN ECO 315, VOLZHANIN ECO 355**

## 2. МАРКИРОВКА АГРЕГАТОВ АППАРАТА

Каждый агрегат аппарата имеет фирменный щиток, на который нанесена информация: обозначение агрегата; заводской номер агрегата; масса агрегата; месяц и год выпуска.

## 3. МОДЕЛИ АППАРАТОВ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ


**VOLZHANIN ECO 160, VOLZHANIN ECO 200, VOLZHANIN ECO 250,**  
**VOLZHANIN ECO 315, VOLZHANIN ECO 355**

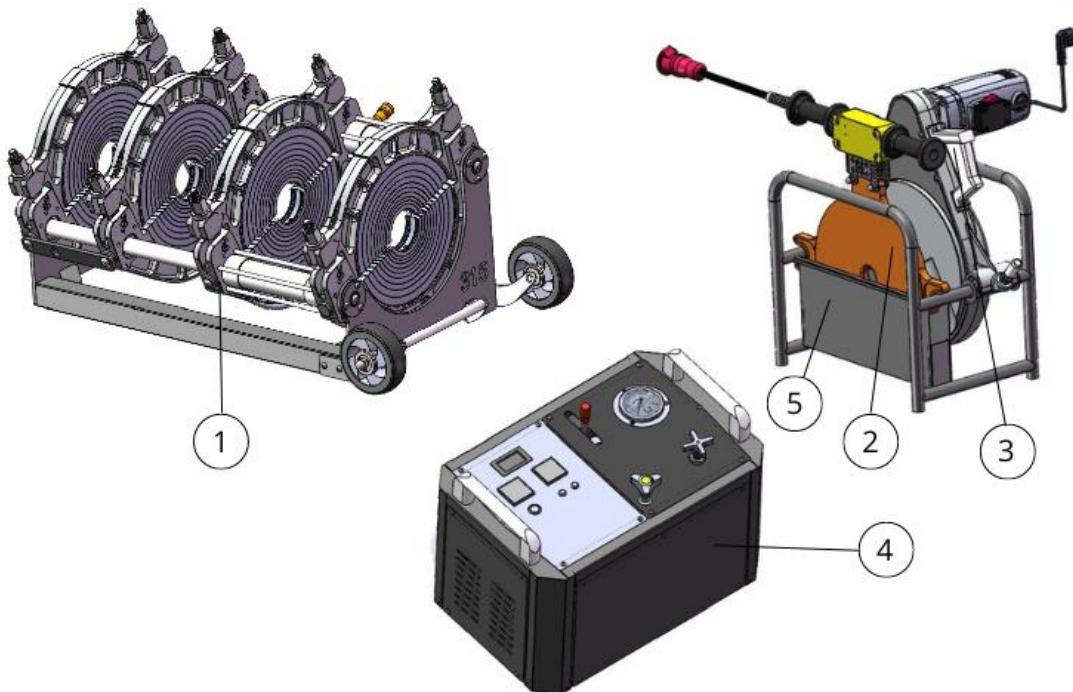

- 1-Центратор (стр. 6)
- 2- Нагревательный элемент (стр. 9)
- 3- Электрический торцеватель (стр. 8)
- 4-Маслостанция (стр. 10)
- 5-Бокс (стр. 12)

#### 4. ЦЕНТРАТОР

Конструкция включает в себя четыре зажимных хомута, два из которых имеют возможность совершать возвратно-поступательные движения. К зажимным хомутам прилагаются сменные вкладыши, при помощи которых аппаратом, после переналадки, возможно производить сварку труб других типоразмеров.

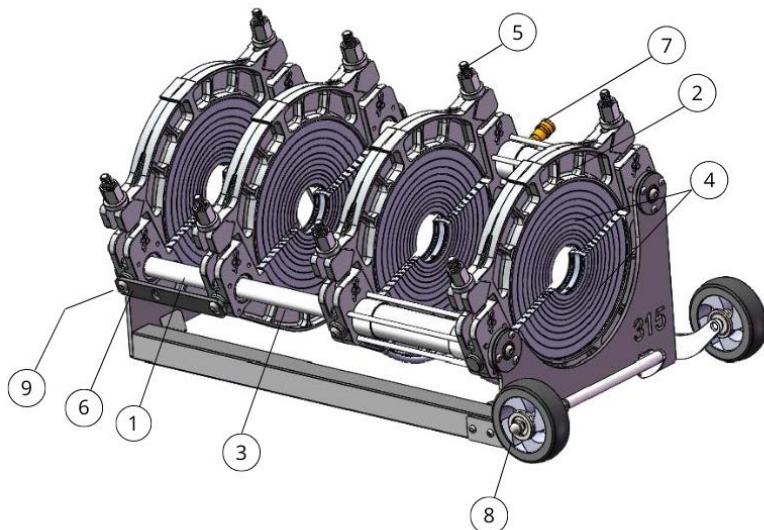

- 1-шток-гидроцилиндр
- 2-верхний хомут
- 3-нижний хомут
- 4-вкладыши
- 5-гайка и откидной винт
- 6-рейка
- 7-БРС (быстроизъемные соединения)
- 8-колеса для транспортировки  
**(Аппараты VOLZHANIN ECO 160, VOLZHANIN ECO 200, VOLZHANIN ECO 355 колёсами не комплектуются)**
- 9-ручка для транспортировки

##### Опасность


**ВНИМАНИЕ!!! Высокое давление в гидравлической системе! ТРАВМОПАСНО!**  
**Присутствие посторонних предметов в зоне движения НЕДОПУСТИМО!**

##### Предупреждение

**ВНИМАНИЕ!!! ЗАПРЕЩЕНО!** Работать с подвешенным центратором; перемещать центратор, когда в нём зафиксирована труба; стропление и подъём за хомуты или гидравлические цилиндры; производить термическую сварку на раме центратора или в непосредственной близости


## 4.1. НАСТРОЙКА НА РАЗЛИЧНЫЕ СВАРИВАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Предусмотрены 2 основные схемы работы центратора:

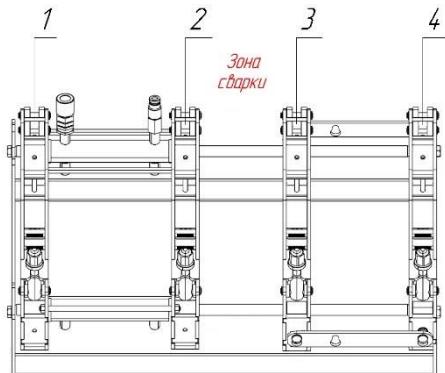

### СХЕМА 1


3-й и 4-й хомут соединены рейкой, 3-й хомут является неподвижным. Зона сварки находится между 2-м и 3-м хомутами.

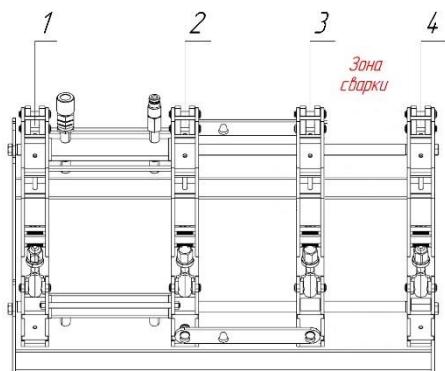


### СХЕМА 2:

2-й и 3-й хомут соединены рейкой таким образом, что 3-й хомут является подвижным. Зона сварки находится между 3-м и 4-м хомутами.


## 4.2. СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СВАРИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

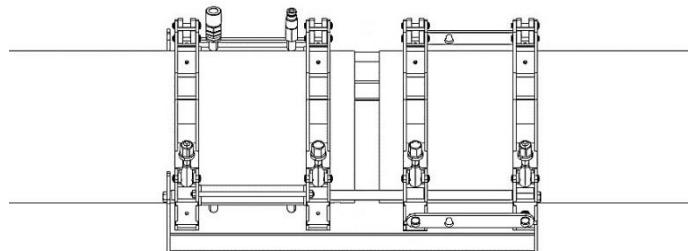

Труба с трубой

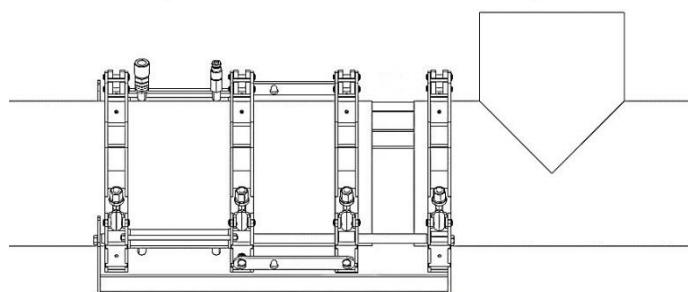


Труба и тройник

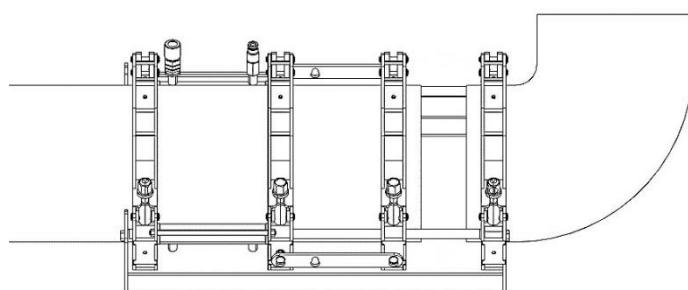

Труба и отвод 90°

## 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОРЦЕВАТЕЛЬ

Предназначен для механической обработки свариваемых торцов в процессе подготовки к сварке. Электрический торцеватель состоит из двух вращающихся дисков с установленными на них ножами, корпуса, электропривода.

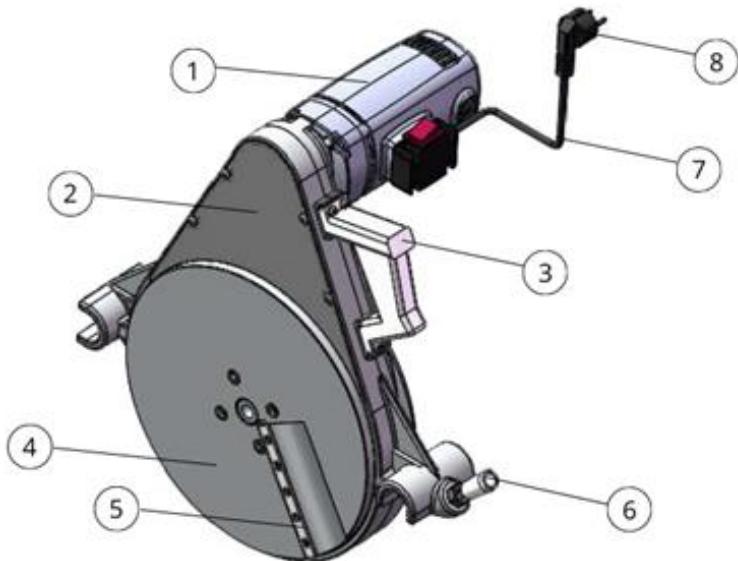

- 1-электропривод
- 2-корпус
- 3-ручка
- 4-диск
- 5-нож
- 6- стопор
- 7-кабель
- 8-разъем

### Опасность

**ВНИМАНИЕ!!!** Включать торцеватель только после установки на центратор. При работе торцевателя не прикасаться к внешней поверхности дисков во избежание получения травмы.


### Предупреждение

**ВНИМАНИЕ!!!** Необходимо помещать торцеватель в бокс, когда он не используется.

Не переносить торцеватель за ручку привода.

## 6. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Состоит из двух нагреваемых поверхностей с антипригарным покрытием и электрического блока. На диске расположены упорные выступы, позволяющие установить нагревательный элемент на штоки центратора.

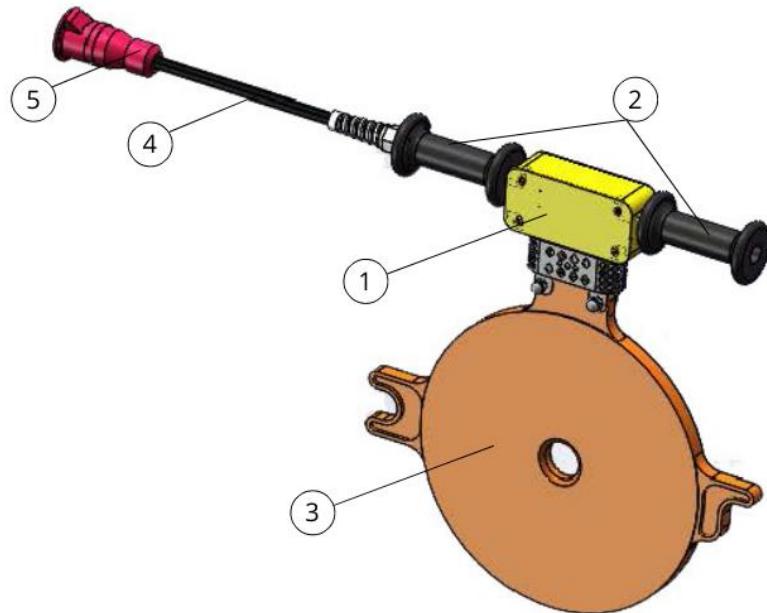

- 1- электрический блок
- 2- ручки
- 3- диск с антипригарным покрытием
- 4-кабель
- 5-разъем

### Опасность

**ВНИМАНИЕ!!!**Не касаться поверхности нагревательного элемента.  
Соблюдать безопасное расстояние до горючих материалов.

### Предупреждение

**ВНИМАНИЕ!!!**Необходимо помещать нагревательный элемент в бокс, когда он не используется. Переносить нагревательный элемент за ручки.

### Предупреждение

#### ЗАПРЕЩЕНО:

- Прогревать нагревательный элемент открытым пламенем;
- Попадание прямых осадков на нагревательный элемент.

## 7. МАСЛОСТАНЦИЯ

Предназначена для создания необходимого прижимного усилия на этапах сварочного процесса и управления центратором. Соединяется с центратором рукавами высокого давления (РВД) с быстроразъемными соединениями (БРС).

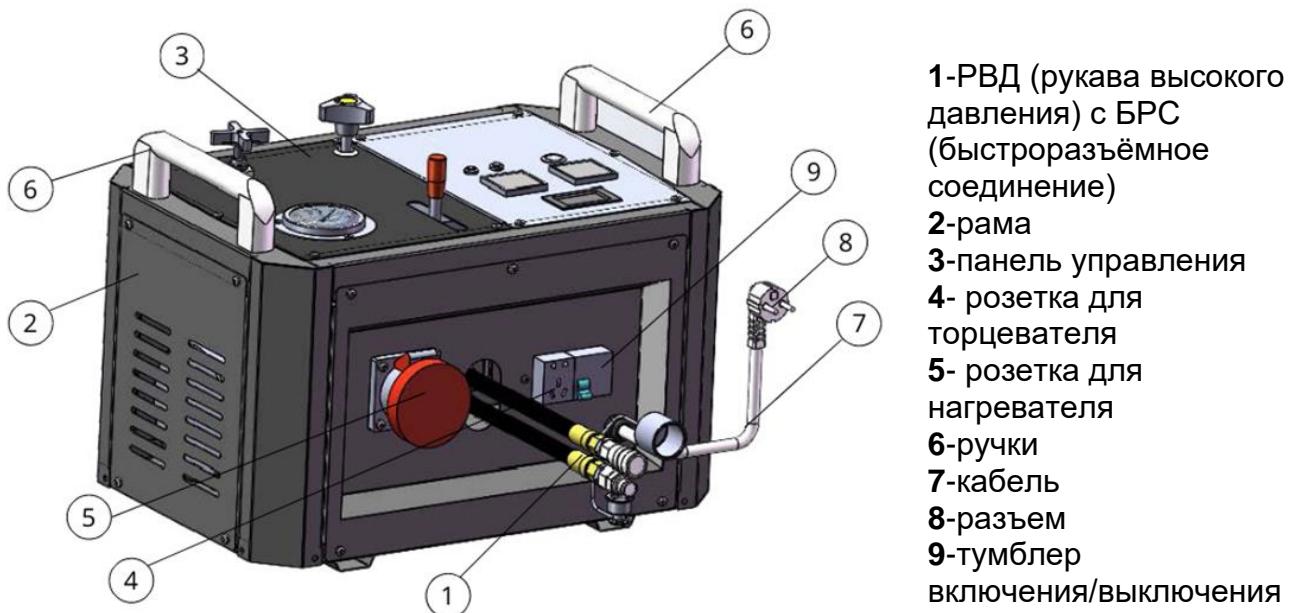


Рис. 1

### Предупреждение

**ВНИМАНИЕ!!!**Перед началом работ с гидростанцией открыть перепускной клапан и сбросить давление (Рис. 2 поз. 5).  
Давление в гидросистеме может сохраняться и при выключенном Маслостанции!  
Не использовать повреждённые рукава высокого давления (РВД).

### 7.1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МАСЛОСТАНЦИИ

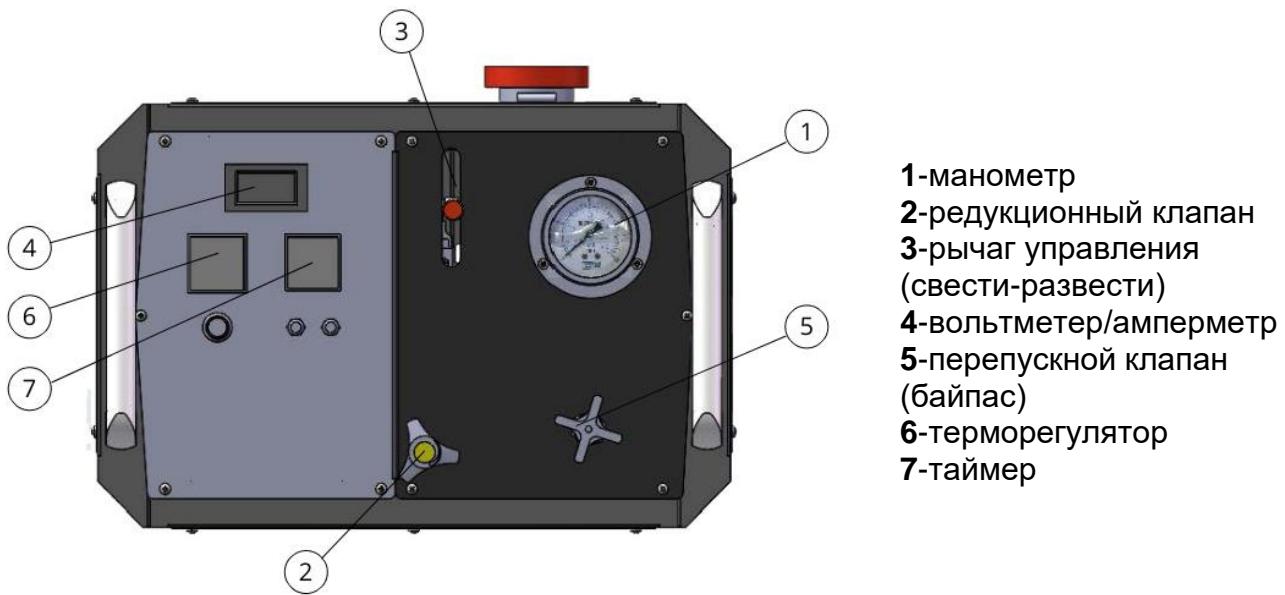


Рис. 2

## РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ (СВЕСТИ-РАЗВЕСТИ)

Рычаг гидрораспределителя предназначен для сведения или разведения хомутов центратора.

При положении рычага «Развести» хомуты разводятся, а при положении рычага «Свести» хомуты центратора сводятся. Величина давления в системе зависит от положения редукционного и перепускного клапанов.

### Внимание

**При нажатии рычага гидрораспределителя в положение «свести» или «развести» двигатель маслостанции включается автоматически.**

## УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ

**Перепускной клапан**(байпас) предназначен для сброса давления. Для полного сброса давления повернуть ручку до упора против часовой стрелки (**Рис. 2 поз. 5**).

**Редукционный клапан** служит для регулировки величины давления. Для увеличения давления – вращение вентиля по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки (**Рис. 2 поз. 2**).


## ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ

Давление масла в гидросистеме отображается на манометре (**Рис. 2 поз. 1**).

### Внимание

**Используемый манометр антивибрационный, заполнен раствором глицерина.**

## 7.2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

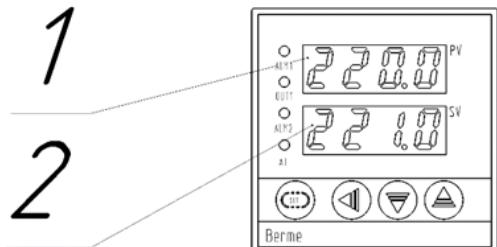

При включённом нагревательном элементе на дисплее 1 отображается текущее значение температуры, на дисплее 2 заданное значение.


Для изменения значения температуры необходимо:

1. Нажать кратковременно (менее 6 с) кнопку .
2. Кнопками  или  задать необходимое значение (**п. 13 стр. 23**), задаётся в единицах °C. (на дисплее 2 будет меняться значение).
3. Нажать кратковременно (менее 6 с) кнопку . При этом происходит запись нового значения в память прибора. После этого прибор вернётся в режим "Работа".

В процессе работы регулятор контролирует и поддерживает заданную температуру.

### 7.3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ТАЙМЕРА

При помощи таймера (Рис. 2 поз. 7) установите необходимое время **T2** (время прогрева) и **T5** (время остывания).

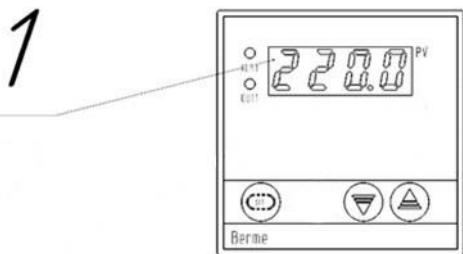


На дисплее 1 отображается текущее значение времени в секундах

Для изменения значения времени необходимо:

1. Нажмите кнопку один раз, замигает лампочка T2.
2. Кнопками или выставите нужное время.
3. Далее нажмите кнопку один раз, замигает лампочка T5.
4. Кнопками или выставите нужное время.
5. Нажмите кнопку один раз. Таймер настроен.

### 8. БОКС

Предназначен для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента. Оборудован защитным экраном от случайного контакта с нагревательным элементом.

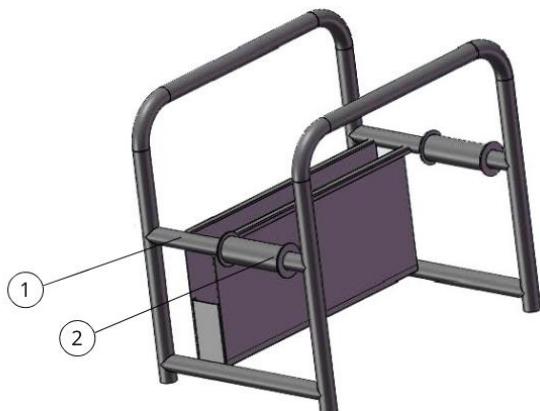

1-место для нагревательного элемента  
2-место для торцевателя

## 9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Характеристики Модель аппарата</b>	<b>VOLZHANIN ECO 160</b>	<b>VOLZHANIN ECO 200</b>
Диаметры свариваемых труб, мм	40-160	63-200
Степень автоматизации	<b>С ручным управлением (CP)</b>	
<b>Электрические характеристики</b>		
Напряжение питания, В	<b>~220</b>	
Частота переменного тока, Гц	<b>50</b>	
Нагреватель, кВт	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>
Торцеватель, кВт	<b>1</b>	<b>1</b>
Маслостанция, кВт	<b>0,75</b>	
Суммарная мощность электрооборудования, кВт	<b>3,25</b>	<b>3,55</b>
<b>Гидравлические характеристики</b>		
Максимальное рабочее давление, Бар	<b>80</b>	
Шкала манометра, Бар	<b>0-160</b>	
Класс точности манометра	<b>1</b>	
Марка масла	<b>Гидравлическое HVLP32</b>	
Объем масляного бака, л	<b>3</b>	
Общая площадь гидравлических поршней, мм <sup>2</sup>	<b>1512</b>	
<b>Механические характеристики</b>		
Максимальный ход подвижного хомута центратора, мм	<b>140</b>	<b>140</b>
Диаметр штока, мм	<b>25</b>	<b>25</b>
Расстояние между осями штоков, мм	<b>250</b>	<b>300</b>
<b>Размеры (Д x Ш x В)</b>		
Центратор, мм	<b>720x400x360</b>	<b>720x420x400</b>
Торцеватель, мм	<b>340x260x350</b>	<b>380x270x380</b>
Нагреватель, мм	<b>500x70x350</b>	<b>540x65x380</b>
Маслостанция, мм	<b>580x400x410</b>	
Бокс, мм	<b>300x240x260</b>	<b>320x240x265</b>
<b>Масса</b>		
Центратор, кг	<b>32</b>	<b>38</b>
Торцеватель, кг	<b>8</b>	<b>10</b>
Нагреватель, кг	<b>4</b>	<b>5</b>
Маслостанция, кг	<b>42</b>	
Бокс, кг	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Рекомендуемый генератор</b>		
Напряжение, В	<b>~220</b>	
Мощность, не менее, кВт	<b>5</b>	<b>5</b>

<b>Характеристики Модель аппарата</b>		<b>VOLZHANIN ECO 250</b>
Диаметры свариваемых труб, мм		<b>63-250</b>
Степень автоматизации		<b>С ручным управлением (CP)</b>
<b>Электрические характеристики</b>		
Напряжение питания, В		<b>~220</b>
Частота переменного тока, Гц		<b>50</b>
Нагреватель, кВт		<b>2,3</b>
Торцеватель, кВт		<b>1,1</b>
Маслостанция, кВт		<b>0,75</b>
Суммарная мощность электрооборудования, кВт		<b>4,15</b>
<b>Гидравлические характеристики</b>		
Максимальное рабочее давление, Бар		<b>80</b>
Шкала манометра, Бар		<b>0-160</b>
Класс точности манометра		<b>1</b>
Марка масла		<b>Гидравлическое HVLP32</b>
Объем масляного бака, л		<b>3</b>
Общая площадь гидравлических поршней, мм <sup>2</sup>		<b>1116</b>
<b>Механические характеристики</b>		
Максимальный ход подвижного хомута центратора, мм		<b>140</b>
Диаметр штока, мм		<b>30</b>
Расстояние между осями штоков, мм		<b>350</b>
<b>Размеры (Д x Ш x В)</b>		
Центратор, мм		<b>750x480x450</b>
Торцеватель, мм		<b>440x310x470</b>
Нагреватель, мм		<b>550x60x440</b>
Маслостанция, мм		<b>580x400x410</b>
Бокс, мм		<b>370x260x300</b>
<b>Масса</b>		
Центратор, кг		<b>52</b>
Торцеватель, кг		<b>16</b>
Нагреватель, кг		<b>6</b>
Маслостанция, кг		<b>42</b>
Бокс, кг		<b>2</b>
<b>Рекомендуемый генератор</b>		
Напряжение, В		<b>~220</b>
Мощность, не менее, кВт		<b>6</b>

<b>Характеристики</b>	<b>VOLZHANIN ECO 315</b>	<b>VOLZHANIN ECO 355</b>
<b>Модель аппарата</b>		
Диаметры свариваемых труб, мм	<b>90-315</b>	<b>110-355</b>
Степень автоматизации	<b>С ручным управлением (CP)</b>	
<b>Электрические характеристики</b>		
Напряжение питания, В	<b>~220</b>	
Частота переменного тока, Гц	<b>50</b>	
Нагреватель, кВт	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>
Торцеватель, кВт	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Маслостанция, кВт	<b>0,75</b>	
Суммарная мощность электрооборудования, кВт	<b>4,95</b>	<b>5,45</b>
<b>Гидравлические характеристики</b>		
Максимальное рабочее давление, Бар	<b>80</b>	
Шкала манометра, Бар	<b>0-160</b>	
Класс точности манометра	<b>1</b>	
Марка масла	<b>Гидравлическое HVLP32</b>	
Объем масляного бака, л	<b>3</b>	
Общая площадь гидравлических поршней, мм <sup>2</sup>	<b>2000</b>	
<b>Механические характеристики</b>		
Максимальный ход подвижного хомута центратора, мм	<b>165</b>	<b>165</b>
Диаметр штока, мм	<b>35</b>	<b>35</b>
Расстояние между осями штоков, мм	<b>430</b>	<b>480</b>
<b>Размеры (Д x Ш x В)</b>		
Центратор, мм	<b>860x600x600</b>	<b>1000x600x600</b>
Торцеватель, мм	<b>580x580x380</b>	<b>600x600x400</b>
Нагреватель, мм	<b>440x55x530</b>	<b>520x55x600</b>
Маслостанция, мм	<b>580x400x410</b>	
Бокс, мм	<b>500x320x300</b>	<b>530x530x420</b>
<b>Масса</b>		
Центратор, кг	<b>76</b>	<b>102</b>
Торцеватель, кг	<b>24</b>	<b>28</b>
Нагреватель, кг	<b>8</b>	<b>12</b>
Маслостанция, кг	<b>42</b>	
Бокс, кг	<b>3</b>	<b>8</b>
<b>Рекомендуемый генератор</b>		
Напряжение, В	<b>~220</b>	
Мощность, не менее, кВт	<b>7</b>	<b>7,7</b>

## **10. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ**

### **10.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

Проверить:

- целостность изоляции питающих и силовых проводов;
- целостность рукавов высокого давления гидросистемы;
- уровень масла в бачке гидросистемы (**п.18.2 стр. 35**);
- правильность подключения электрооборудования;
- заземление источника питания.

Работы по обезжириванию нагревательного элемента производить только при отключённом питании до начал проведения сварочных работ на полностью остывшем до температуры окружающего воздуха нагревателе.

Электрические и гидравлические части должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

### **10.2. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

Не допускать разливов и подтёков масла из гидравлической системы аппарата.

Запрещается хранение и складирование на узлах аппарата посторонних предметов.

Перед каждым новым подключением БРС (быстроразъёмные соединения) должны быть очищены от грязи и грунта.

В целях безопасности следить за сохранностью изоляции, не допускать механических повреждений кабеля, не допускать контакта токоведущего кабеля с горячими поверхностями.

При эксплуатации аппарата использовать только исправные удлинители, с сечением провода, рассчитанного на потребляемую мощность узла или аппарата.

При воздействии электрического тока на персонал немедленно выключить питания аппарата.

Запрещается устанавливать рабочую температуру нагревательного элемента выше 270°C.

### **10.3. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

Обесточить аппарат, сбросить давление в гидравлической системе до 0 бар.


## **11. НАЧАЛО РАБОТЫ**

### **11.1. ПОДГОТОВКА К СВАРКЕ**

Сварочные работы можно проводить только в температурном диапазоне от +5°C до +40°C окружающего воздуха, для прокладки трубопроводов в условиях низких температур необходимо использовать обогреваемые укрытия, а торцы свариваемых труб должны быть предварительно прогреты тёплым сухим воздухом. Температура внутри укрытия должна быть стабильной в диапазоне от +15°C до +30°C.

Аппарат и место сварки необходимо защищать от атмосферных осадков, ветра более 3 м/с, пыли и песка, а в летнее время и от интенсивного солнечного излучения. При сварке свободные концы труб или плетей необходимо закрыть для предотвращения сквозняков внутри свариваемых труб.

Соедините центратор и гидравлическую станцию/ручной насос рукавами высокого давления (РВД) при помощи быстроразъёмных соединений (БРС).

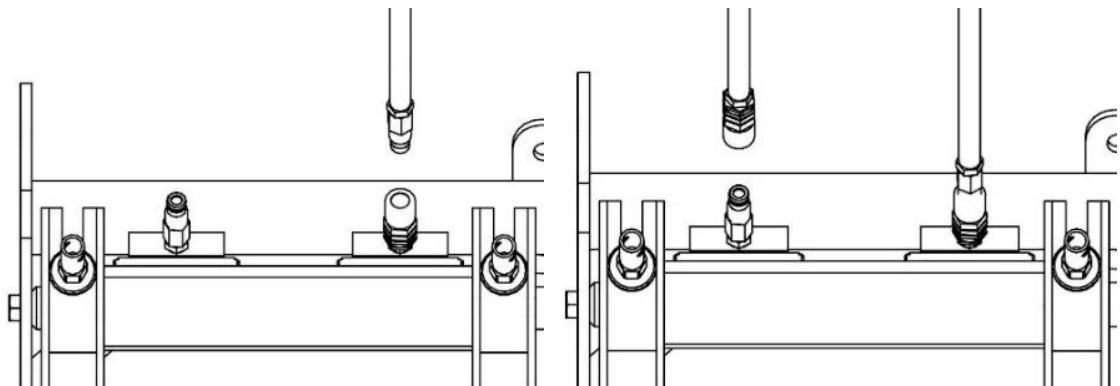

#### Предупреждение

**ВНИМАНИЕ!!! Напряжение питания аппарата  
~220 В ±10%/50 Гц±10%.**

#### Предупреждение

**ВНИМАНИЕ!!! При применении генератора, прежде чем включить вилку кабеля питания Маслостанции в розетку, необходимо дождаться стабилизации режима работы двигателя (1-3 минуты).**

Подключите маслостанцию и нагревательный элемент к электрической сети. Установите требуемую температуру на терморегуляторе (п. 7.2 стр. 11). Температура зависит от материала трубы и толщины стенок (п. 13 стр. 23).

## 11.2. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРУБ


Перед сборкой труб, а также соединительных деталей необходимо тщательно очистить их полости от грунта, снега, льда, камней и других посторонних предметов, а соединяемые концы от всех загрязнений на расстояние не менее 50 мм от торцов. Концы труб, защищённых полипропиленовой оболочкой, освобождаются от неё с помощью специального ножа на расстояние не менее 15 мм.

Очистку производят сухими или увлажнёнными кусками мягкой ткани из растительных волокон с дальнейшей протиркой и просушкой. Если концы труб или деталей (вследствие небрежного хранения) окажутся загрязнёнными смазкой, маслом или какими-либо другими жирами, то их обезжирают с помощью спирта или специальных обезжирающих составов. Не рекомендуется производить очистку и обезжиривание цветными и синтетическими волокнистыми тканями.

Закрепление труб в центраторе происходит при помощи имеющихся хомутов и сменных вкладышей. Закрепление свариваемых труб в хомутах центратора необходимого диаметра выполняется за счёт снятия - установки сменных вкладышей. Вкладыши фиксируются с помощью винтов.

Закрепите свариваемые трубы в хомутах центратора. Для этого ослабьте гайки откидных винтов и снимите верхние хомуты.

Установите больший отрезок трубы в неподвижные хомуты, а меньший – в подвижные хомуты, в противном случае возможно перемещение сварочного аппарата в горизонтальной плоскости относительно трубы. Установите на место верхние хомуты и зафиксируйте их.

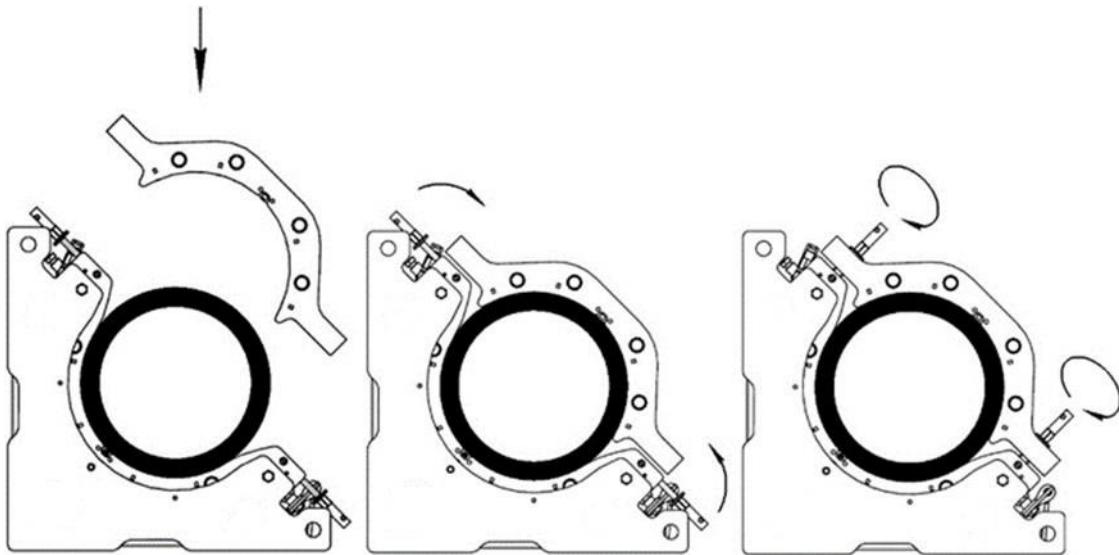


### Предупреждение

**ВНИМАНИЕ!!!**Фиксируя любой из хомутов, затягивать гайки откидных винтов равномерно.

Гайки внешних хомутов (1 и 4) следует затягивать с помощью прилагаемого ключа, обеспечивая надёжность закрепления труб (для предотвращения проскальзывания труб во время сварочного процесса).

Гайки внутренних хомутов (2 и 3) позволяют регулировать смещение кромок труб.

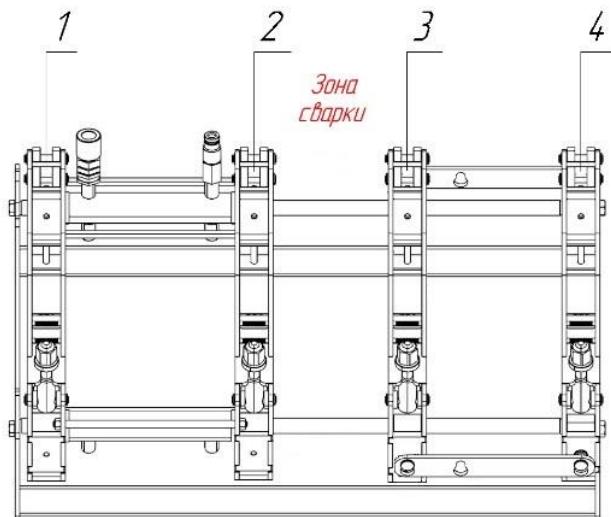

Для выравнивания и установки длинных труб рекомендуется использовать роликовые опоры производства ООО «Волжанин». (Не входят в базовую комплектацию.)

## **12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВ АППАРАТОВ VOLZHANIN ECO 160 VOLZHANIN ECO 200 VOLZHANIN ECO 250 VOLZHANIN ECO 315 VOLZHANIN ECO 355**

### **12.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА**

Давление холостого хода - давление необходимое для того, чтобы привести в движение хомуты вместе с трубой.

<b>Внимание</b>
<b>При нажатии рычага гидрораспределителя в положение «свести» или «развести» двигатель маслостанции включается автоматически.</b>

При открытом перепускном клапане полностью откройте редукционный клапан, вращая против часовой стрелки. Затем закройте перепускной клапан, переведите и удерживайте рычаг распределителя давления в направлении «Свести» и медленно вращайте редукционный клапан по часовой стрелке, повышая давление в гидравлической системе. После начала движения подвижных хомутов центратора запомните величину давления масла в гидросистеме (по показаниям манометра). Эта величина и будет давлением холостого хода, в дальнейшем значение давления холостого хода будет необходимо для правильного выбора параметров сварки.

<b>Внимание</b>
<b>Значение давления в момент начала движения выше значения давления во время движения подвижных хомутов.</b>

### **12.2. ТОРЦОВКА ТРУБ**

Переведите и удерживайте рычаг распределителя давления в положении «Развести», разведите концы труб, установите торцеватель между концами труб, зафиксируйте его на направляющих валах центратора с помощью фиксатора.

Подключите торцеватель к электрической сети. Включите эл. двигатель торцевателя кнопкой.

<b>Предупреждение</b>
<b>ВНИМАНИЕ!!! Включение торцевателя в положении, при котором он сдавлен торцами труб. НЕ ДОПУСКАТЬ!!!</b>

Переведите и удерживайте рычаг распределителя давления в положении «Свести», сведите концы труб и произведите торцовку. Если торцовка труб не началась при давлении холостого хода, увеличиваем давление (плавно вращая редукционный клапан по часовой стрелке).


<b>Предупреждение</b>
<b>ВНИМАНИЕ!!! Во избежание поломки привода торцевателя НЕ ПРЕВЫШАТЬ давление при торцовке более чем на <b>6 бар</b> от холостого хода.</b>

Торцевание проводить до появления неразрывной стружки в 2-3 оборота на обоих торцах труб толщиной не более 0,5 мм. После появления указанной стружки откройте перепускной клапан для полного сброса давления, дайте торцевателю сделать ещё 1-2 оборота, затем снова закройте. После проведения этапа торцевания необходимо развести торцы труб (перевести и удерживать рычаг распределителя давления в положение «Развести», перепускной клапан закрыть по часовой стрелке), отключить кнопкой эл. двигатель, извлечь торцеватель и удалить образовавшуюся стружку, не касаясь обработанных поверхностей, осмотреть торцы на отсутствие необработанных участков.

## 12.3. ПРОВЕРКА СОВПАДЕНИЯ ТОРЦЕВ

Переведите и удерживайте рычаг распределителя давления в положении «Свести» и сведите отторцованные поверхности.

Проверьте смещение внешних кромок труб по наружному диаметру, значение должно быть не более 10% от толщины стенки ( $e$ ). Зазор между торцами труб должен быть не более 0,1% от номинального диаметра трубы мм ( $D_n$ ), в зависимости от диаметра свариваемых труб.

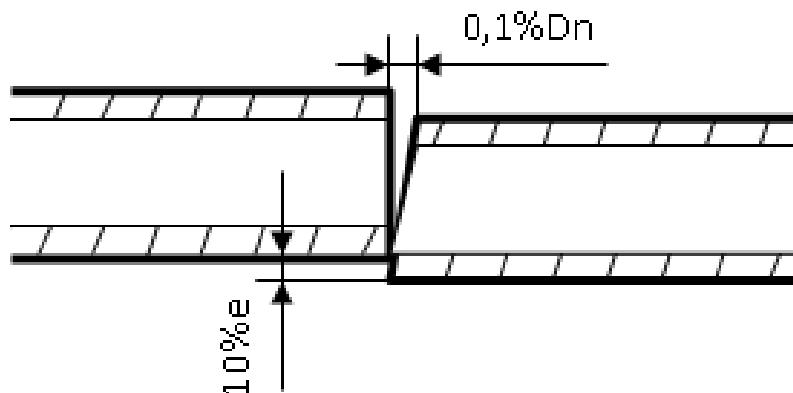

В случае если условия параллельности торцов и соосности труб не соблюдены, необходимо компенсировать смещение (стр. 16) и повторить процесс торцевания. После проведения процесса торцевания на подготовленные поверхности недопустимо попадание грязи, пыли, воды, смазки и т.д. Проводите торцевание непосредственно перед сваркой.

## 12.4. РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ

Переведите и удерживайте рычаг распределителя давления в положении «Свести», после касания труб и стабилизации давления выставьте давление (удерживая рычаг распределителя давления в положении «Свести» и вращая редукционный клапан по часовой стрелке), равное сумме давления холостого хода и давления оплавления торцов. После установки указанного давления в течение всего сварочного процесса используйте редукционный клапан только для корректировки давления.

## 12.5. СВАРКА


Торцы труб перед сваркой необходимо обезжирить сухими или увлажнёнными с помощью специальных обезжижающих составов кусками мягкой ткани из растительных волокон с дальнейшей протиркой и просушкой.

### Внимание

Перед началом сварки убедитесь в том, что температура нагревательного элемента достигла заданного значения.

## 12.6. ОБРАЗОВАНИЕ ГРАТА

Переведите и удерживайте рычаг распределителя давления в положении «Развести», разведите свариваемые поверхности и установите нагревательный элемент.

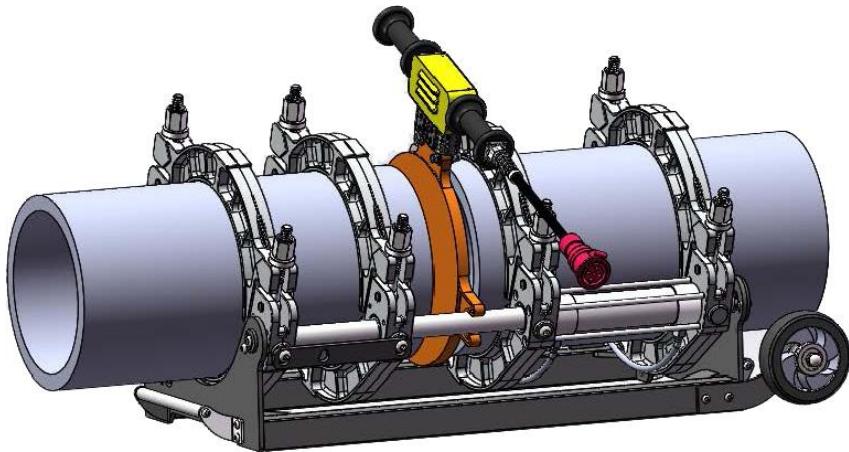

Переведите и удерживайте рычаг распределителя давления в положении «Свести», произведите прижим торцов труб к нагревательному элементу и удерживайте в таком положении в течение 20-40 секунд. Насос маслостанции доведёт давление масла до уровня, определяемого ранее настроенным положением редукционного клапана. За счёт контакта торцов труб с рабочей поверхностью нагревательного элемента производится оплавление торцов свариваемых труб. Процесс оплавления производят до образования равномерного грата по наружному диаметру свариваемых поверхностей (высота грата указана в таблице **VOLZHANIN ECO 160 VOLZHANIN ECO 200 стр. 24-26, VOLZHANIN ECO 250 стр. 27-29, VOLZHANIN ECO 315 VOLZHANIN ECO 355 стр. 30-32**).

## 12.7. НАГРЕВ ТОРЦОВ ТРУБ

После образования равномерного грата требуемой высоты по наружному диаметру свариваемых поверхностей запустите таймер нажав кнопку T2 и снизьте давление прижима торцов к поверхности нагревательного элемента (открыв перепускной клапан против часовой стрелки), до давления нагрева торцов (таблица **VOLZHANIN ECO 160 VOLZHANIN ECO 200 стр. 24-26, VOLZHANIN ECO 250 стр. 27-29, VOLZHANIN ECO 315 VOLZHANIN ECO 355 стр. 30-32**). При достижении необходимого давления перепускной клапан закрыть.

### Внимание

**Торцы труб должны плотно прилегать к поверхности нагревательного элемента.**

Прогрев торцов производится в течение времени прогрева (таблица **VOLZHANIN ECO 160 VOLZHANIN ECO 200 стр. 24-26, VOLZHANIN ECO 250 стр. 27-29, VOLZHANIN ECO 315 VOLZHANIN ECO 355 стр. 30-32**).

## 12.8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАУЗА


При завершении времени прогрева торцов разведите свариваемые поверхности (переведите и удерживайте рычаг распределителя давления в положении «Развести»), максимально быстро извлеките нагревательный элемент, установите его в бокс и сведите свариваемые поверхности (переведите и удерживайте рычаг распределителя давления в положение «Свести»).

Технологическая пауза предназначена для вывода нагревательного элемента из зоны сварки и считается от момента начала разведения труб, для вывода нагревательного элемента, до момента соприкосновения торцов труб. Для предотвращения окисления торцов труб время технологической паузы должно быть минимальным и не превышать значений, указанных в таблице **VOLZHANIN ECO 160 VOLZHANIN ECO 200 стр. 24-26, VOLZHANIN ECO 250 стр. 27-29, VOLZHANIN ECO 315 VOLZHANIN ECO 355 стр. 30-32**.

## 12.9. ОСАДКА

Для исключения усадочных пустот-раковин производится осадка сварного шва. Чтобы не допустить быстрого роста давления, после касания торцов труб при включённом насосе (рычаг распределителя удерживайте в положении «Свести») быстро откройте перепускной клапан и медленно закрывайте его в течение времени подъёма давления (таблица **VOLZHANIN ECO 160 VOLZHANIN ECO 200 стр. 24-26, VOLZHANIN ECO 250 стр. 27-29, VOLZHANIN ECO 315 VOLZHANIN ECO 355 стр. 30-32**), таким образом плавно повышая давление. После полного закрытия перепускного клапана давление стабилизируется на уровне, определяемом положением редукционного клапана.

## 12.10. ОСТАВЛЕНИЕ

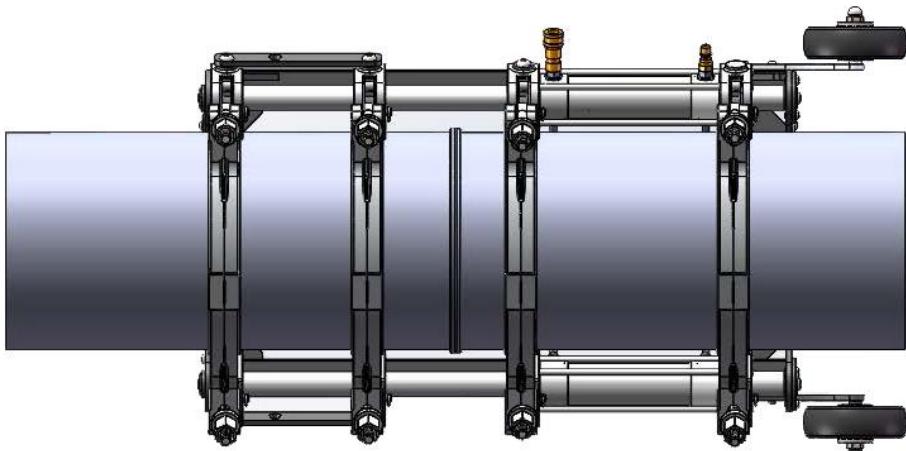

При достижении заданного давления поддерживайте давление в течение 40 секунд (рычаг распределителя давления удерживайте в положении «Свести», перепускной клапан закрыт). Отпустите рычаг распределителя давления. Запустите таймер нажав кнопку T5.

В начальный период охлаждения сварного шва возможно падение давления, для компенсации падения давления: переведите и удерживайте рычаг распределителя давления в положении «Свести»; выдержите 40 секунд; переведите рычаг распределителя давления в нейтральное положение.

Время охлаждения и давление охлаждения приведены в таблице **VOLZHANIN ECO 160 VOLZHANIN ECO 200 стр. 24-26, VOLZHANIN ECO 250 стр. 27-29, VOLZHANIN ECO 315 VOLZHANIN ECO 355 стр. 30-32**.

### Внимание

**Ускорять процесс охлаждения сварного шва обдувом воздуха или обливанием водой категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!**

## 12.11. ОКОНЧАНИЕ СВАРКИ

При завершении времени охлаждения снизьте давление до 0 бар (откройте перепускной клапан против часовой стрелки до конца), ослабьте гайки откидных болтов, снимите хомуты центратора и извлеките сваренную трубу.

### Опасность

**ВНИМАНИЕ!!!**Оставьте перепускной клапан открытый. Попытка освободить хомуты центратора при оставшемся давлении в гидравлической системе опасна серьёзными травмами.

### 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СВАРКИ

Допускается сваривать трубы одинакового диаметра, но с разной толщиной стенки, если соблюдены следующие условия:

Режимы сварки трубы выбраны по трубе с меньшей толщиной стенки.

При разнице в толщине стенок свариваемых труб или деталей свыше 15% от номинальной толщины стенки или более 5 мм на трубе (детали), имеющей большую толщину, должен быть сделан скос под углом  $15\pm3^\circ$  к оси трубы до толщины стенки тонкой трубы (детали).

**ПЭ 80** Рекомендуемые значения температуры нагревательного элемента приведены в таблице.

Толщина стенки, мм	T, °C
5-7	218
7-12	214
12-19	209
19-26	205
26-37	203

**ПЭ 100** Рекомендуемое значение температуры нагревательного элемента **220-230° С.**

\* Технологические параметры сварочного процесса носят информационный справочный характер, необходимо корректировать согласно температуре окружающей среды и особенностей материала трубы см. ГОСТ-Р-ИСО 55276-2012.

**14. ТАБЛИЦА СВАРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ТРУБ И ФИТИНГОВ**  
**VOLZHANIN ECO 160 VOLZHANIN ECO 200**

SDR	Труба, мм	63	75	90	110	125	140	160	180	200
<b>6</b>	Толщина, мм	<b>10,5</b>	<b>12,5</b>	<b>15,0</b>	<b>18,3</b>	<b>20,8</b>	<b>23,3</b>	<b>26,7</b>	<b>30,0</b>	<b>33,3</b>
Давление оплавления, бар		<b>1,9</b>	<b>2,8</b>	<b>4,0</b>	<b>5,9</b>	<b>7,7</b>	<b>9,6</b>	<b>12,6</b>	<b>15,9</b>	<b>19,6</b>
Давление прогрева, бар		0,3	0,4	0,6	0,9	1,1	1,4	1,8	2,3	2,9
Давление сварки, бар		1,9	2,8	4,0	5,9	7,7	9,6	12,6	15,9	19,6
Высота первичного грата, мм		1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,2	3,5	3,8
Время прогрева торцов, сек		<b>116</b>	<b>138</b>	<b>165</b>	<b>202</b>	<b>229</b>	<b>257</b>	<b>293</b>	<b>330</b>	<b>367</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	6	6	6	7	7	7	
Время осадки шва, сек		6	7	8	9	10	11	13	14	15
Время охлаждения, мин		<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>36</b>

SDR	Труба, мм	63	75	90	110	125	140	160	180	200
<b>7,4</b>	Толщина, мм	<b>8,5</b>	<b>10,1</b>	<b>12,2</b>	<b>14,9</b>	<b>16,9</b>	<b>18,9</b>	<b>21,6</b>	<b>24,3</b>	<b>27,0</b>
Давление оплавления, бар		<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>3,3</b>	<b>5,0</b>	<b>6,5</b>	<b>8,1</b>	<b>10,6</b>	<b>13,4</b>	<b>16,5</b>
Давление прогрева, бар		0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,2	1,6	2,0	2,4
Давление сварки, бар		1,6	2,3	3,3	5,0	6,5	8,1	10,6	13,4	16,5
Высота первичного грата, мм		1,4	1,5	1,7	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,2
Время прогрева торцов, сек		<b>94</b>	<b>111</b>	<b>134</b>	<b>164</b>	<b>186</b>	<b>208</b>	<b>238</b>	<b>268</b>	<b>297</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	6	6	6	6	7
Время осадки шва, сек		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Время охлаждения, мин		<b>12</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>30</b>

SDR	Труба, мм	63	75	90	110	125	140	160	180	200
<b>9</b>	Толщина, мм	<b>7,0</b>	<b>8,3</b>	<b>10,0</b>	<b>12,2</b>	<b>13,9</b>	<b>15,6</b>	<b>17,8</b>	<b>20,0</b>	<b>22,2</b>
Давление оплавления, бар		<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>5,5</b>	<b>6,8</b>	<b>8,9</b>	<b>11,3</b>	<b>14,0</b>
Давление прогрева, бар		0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,7	2,1
Давление сварки, бар		1,4	2,0	2,8	4,2	5,5	6,8	8,9	11,3	14,0
Высота первичного грата, мм		1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7
Время прогрева торцов, сек		<b>77</b>	<b>92</b>	<b>110</b>	<b>134</b>	<b>153</b>	<b>171</b>	<b>196</b>	<b>220</b>	<b>244</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	6	6	6	6
Время осадки шва, сек		5	5	6	7	8	8	9	10	11
Время охлаждения, мин		<b>10</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>25</b>

SDR	Труба, мм	63	75	90	110	125	140	160	180	200
<b>11</b>	Толщина, мм	<b>5,7</b>	<b>6,8</b>	<b>8,2</b>	<b>10,0</b>	<b>11,4</b>	<b>12,7</b>	<b>14,5</b>	<b>16,4</b>	<b>18,2</b>
Давление оплавления, бар		<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>2,4</b>	<b>3,5</b>	<b>4,6</b>	<b>5,7</b>	<b>7,5</b>	<b>9,5</b>	<b>11,7</b>
Давление прогрева, бар		0,2	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	1,1	1,4	1,7
Давление сварки, бар		1,2	1,6	2,4	3,5	4,6	5,7	7,5	9,5	11,7
Высота первичного грата, мм		1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,1	2,3
Время прогрева торцов, сек		<b>63</b>	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5	6	6
Время осадки шва, сек		4	5	5	6	7	7	8	9	9
Время охлаждения, мин		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>21</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
<b>13,6</b>	Толщина, мм	<b>5,5</b>	<b>6,6</b>	<b>8,1</b>	<b>9,2</b>	<b>10,3</b>	<b>11,8</b>	<b>13,2</b>	<b>14,7</b>
Давление оплавления, бар		<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3,8</b>	<b>4,7</b>	<b>6,2</b>	<b>7,8</b>	<b>9,6</b>
Давление прогрева, бар		0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4
Давление сварки, бар		1,4	1,9	2,9	3,8	4,7	6,2	7,8	9,6
Высота первичного грата, мм		1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	2,0
Время прогрева торцов, сек		<b>61</b>	<b>73</b>	<b>89</b>	<b>101</b>	<b>113</b>	<b>129</b>	<b>146</b>	<b>162</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5	5
Время осадки шва, сек		4	5	5	6	6	7	7	8
Время охлаждения, мин		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
<b>17</b>	Толщина, мм	<b>5,3</b>	<b>6,5</b>	<b>7,4</b>	<b>8,2</b>	<b>9,4</b>	<b>10,6</b>	<b>11,8</b>
Давление оплавления, бар		<b>1,6</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,8</b>	<b>5,0</b>	<b>6,3</b>	<b>7,8</b>
Давление прогрева, бар		0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,2
Давление сварки, бар		1,6	2,4	3,1	3,8	5,0	6,3	7,8
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7
Время прогрева торцов, сек		<b>58</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>91</b>	<b>104</b>	<b>116</b>	<b>129</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5
Время осадки шва, сек		4	5	5	5	6	6	7
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
<b>17,6</b>	Толщина, мм	<b>5,1</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>	<b>8,0</b>	<b>9,1</b>	<b>10,2</b>	<b>11,4</b>
Давление оплавления, бар		<b>1,5</b>	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,7</b>	<b>4,8</b>	<b>6,1</b>	<b>7,6</b>
Давление прогрева, бар		0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1
Давление сварки, бар		1,5	2,3	3,0	3,7	4,8	6,1	7,6
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Время прогрева торцов, сек		<b>56</b>	<b>69</b>	<b>78</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>125</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5
Время осадки шва, сек		4	5	5	5	6	6	7
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
<b>21</b>	Толщина, мм	<b>5,2</b>	<b>6,0</b>	<b>6,7</b>	<b>7,6</b>	<b>8,6</b>	<b>9,5</b>
Давление оплавления, бар		<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>3,1</b>	<b>4,1</b>	<b>5,2</b>	<b>6,4</b>
Давление прогрева, бар		0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9
Давление сварки, бар		1,9	2,5	3,1	4,1	5,2	6,4
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Время прогрева торцов, сек		<b>58</b>	<b>65</b>	<b>73</b>	<b>84</b>	<b>94</b>	<b>105</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5
Время осадки шва, сек		4	4	5	5	5	6
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
<b>26</b>	Толщина, мм	<b>5,4</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>	<b>7,7</b>
Давление оплавления, бар		<b>2,6</b>	<b>3,3</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>
Давление прогрева, бар		0,4	0,5	0,6	0,8
Давление сварки, бар		2,6	3,3	4,2	5,2
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1	1,2	1,3
Время прогрева торцов, сек		<b>59</b>	<b>68</b>	<b>76</b>	<b>85</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5
Время осадки шва, сек		4	4	5	5
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>180</b>	<b>200</b>
<b>33</b>	Толщина, мм	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>
Давление оплавления, бар		<b>3,4</b>	<b>4,2</b>
Давление прогрева, бар		0,5	0,6
Давление сварки, бар		3,4	4,2
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1
Время прогрева торцов, сек		<b>60</b>	<b>67</b>
Технологическая пауза, сек		5	5
Время осадки шва, сек		4	4
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>

**15. ТАБЛИЦА СВАРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ТРУБ И ФИТИНГОВ**  
**VOLZHANIN ECO 250**

SDR	Труба, мм	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
6	Толщина, мм	10,5	12,5	15,0	18,3	20,8	23,3	26,7	30,0	33,3	37,5	41,7
Давление оплавления, бар		2,6	3,7	5,4	8,0	10,4	13,0	17,0	21,5	26,6	33,6	41,5
Давление прогрева, бар		0,4	0,5	0,8	1,2	1,5	1,9	2,5	3,2	3,9	4,9	6,1
Давление сварки, бар		2,6	3,7	5,4	8,0	10,4	13,0	17,0	21,5	26,6	33,6	41,5
Высота первичного грата, мм		1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,2	3,5	3,8	4,3	4,7
Время прогрева торцов, сек		116	138	165	202	229	257	293	330	367	413	458
Технологическая пауза, сек		5	5	6	6	6	7	7	7	8		8
Время осадки шва, сек		6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	19
Время охлаждения, мин		14	16	18	21	24	26	30	33	36	41	45

SDR	Труба, мм	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
7,4	Толщина, мм	8,5	10,1	12,2	14,9	16,9	18,9	21,6	24,3	27,0	30,4	33,8
Давление оплавления, бар		2,2	3,1	4,5	6,8	8,7	11,0	14,3	18,1	22,4	28,3	35,0
Давление прогрева, бар		0,3	0,5	0,7	1,0	1,3	1,6	2,1	2,7	3,3	4,2	5,1
Давление сварки, бар		2,2	3,1	4,5	6,8	8,7	11,0	14,3	18,1	22,4	28,3	35,0
Высота первичного грата, мм		1,4	1,5	1,7	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	3,9
Время прогрева торцов, сек		94	111	134	164	186	208	238	268	297	334	372
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7
Время осадки шва, сек		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
Время охлаждения, мин		12	13	15	18	20	22	25	27	30	33	37

SDR	Труба, мм	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
9	Толщина, мм	7,0	8,3	10,0	12,2	13,9	15,6	17,8	20,0	22,2	25,0	27,8
Давление оплавления, бар		1,9	2,7	3,8	5,7	7,4	9,3	12,1	15,3	18,9	23,9	29,5
Давление прогрева, бар		0,3	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,8	2,3	2,8	3,5	4,3
Давление сварки, бар		1,9	2,7	3,8	5,7	7,4	9,3	12,1	15,3	18,9	23,9	29,5
Высота первичного грата, мм		1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	3,0	3,3
Время прогрева торцов, сек		77	92	110	134	153	171	196	220	244	275	306
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
Время осадки шва, сек		5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
Время охлаждения, мин		10	11	13	15	17	19	21	23	25	28	31

SDR	Труба, мм	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
11	Толщина, мм	5,7	6,8	8,2	10,0	11,4	12,7	14,5	16,4	18,2	20,5	22,7
Давление оплавления, бар		1,6	2,2	3,2	4,8	6,2	7,8	10,1	12,8	15,8	20,0	24,7
Давление прогрева, бар		0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,5	1,9	2,3	2,9	3,6
Давление сварки, бар		1,6	2,2	3,2	4,8	6,2	7,8	10,1	12,8	15,8	20,0	24,7
Высота первичного грата, мм		1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,1	2,3	2,5	2,8
Время прогрева торцов, сек		63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
Время осадки шва, сек		4	5	5	6	7	7	8	9	9	10	11
Время охлаждения, мин		9	10	11	13	14	16	18	19	21	23	26

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>
<b>13,6</b>	Толщина, мм	<b>5,5</b>	<b>6,6</b>	<b>8,1</b>	<b>9,2</b>	<b>10,3</b>	<b>11,8</b>	<b>13,2</b>	<b>14,7</b>	<b>16,5</b>	<b>18,4</b>
Давление оплавления, бар		<b>1,8</b>	<b>2,6</b>	<b>3,9</b>	<b>5,1</b>	<b>6,4</b>	<b>8,3</b>	<b>10,6</b>	<b>13,0</b>	<b>16,5</b>	<b>20,4</b>
Давление прогрева, бар		0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,2	1,6	1,9	2,4	3,0
Давление сварки, бар		1,8	2,6	3,9	5,1	6,4	8,3	10,6	13,0	16,5	20,4
Высота первичного грата, мм		1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,3
Время прогрева торцов, сек		<b>61</b>	<b>73</b>	<b>89</b>	<b>101</b>	<b>113</b>	<b>129</b>	<b>146</b>	<b>162</b>	<b>182</b>	<b>202</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
Время осадки шва, сек		4	5	5	6	6	7	7	8	9	9
Время охлаждения, мин		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>21</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>
<b>17</b>	Толщина, мм	<b>5,3</b>	<b>6,5</b>	<b>7,4</b>	<b>8,2</b>	<b>9,4</b>	<b>10,6</b>	<b>11,8</b>	<b>13,2</b>	<b>14,7</b>
Давление оплавления, бар		<b>2,1</b>	<b>3,2</b>	<b>4,1</b>	<b>5,2</b>	<b>6,8</b>	<b>8,6</b>	<b>10,6</b>	<b>13,4</b>	<b>16,6</b>
Давление прогрева, бар		0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	2,0	2,4
Давление сварки, бар		2,1	3,2	4,1	5,2	6,8	8,6	10,6	13,4	16,6
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8	2,0
Время прогрева торцов, сек		<b>58</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>91</b>	<b>104</b>	<b>116</b>	<b>129</b>	<b>146</b>	<b>162</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Время осадки шва, сек		4	5	5	5	6	6	7	7	8
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>
<b>17,6</b>	Толщина, мм	<b>5,1</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>	<b>8,0</b>	<b>9,1</b>	<b>10,2</b>	<b>11,4</b>	<b>12,8</b>	<b>14,2</b>
Давление оплавления, бар		<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,6</b>	<b>8,3</b>	<b>10,3</b>	<b>13,0</b>	<b>16,0</b>
Давление прогрева, бар		0,3	0,5	0,6	0,7	1,0	1,2	1,5	1,9	2,4
Давление сварки, бар		2,1	3,1	4,0	5,0	6,6	8,3	10,3	13,0	16,0
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9
Время прогрева торцов, сек		<b>56</b>	<b>69</b>	<b>78</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>125</b>	<b>141</b>	<b>156</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Время осадки шва, сек		4	5	5	5	6	6	7	7	8
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>17</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>
<b>21</b>	Толщина, мм	<b>5,2</b>	<b>6,0</b>	<b>6,7</b>	<b>7,6</b>	<b>8,6</b>	<b>9,5</b>	<b>10,7</b>	<b>11,9</b>
Давление оплавления, бар		<b>2,6</b>	<b>3,4</b>	<b>4,3</b>	<b>5,6</b>	<b>7,0</b>	<b>8,7</b>	<b>11,0</b>	<b>13,6</b>
Давление прогрева, бар		0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	2,0
Давление сварки, бар		2,6	3,4	4,3	5,6	7,0	8,7	11,0	13,6
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
Время прогрева торцов, сек		<b>58</b>	<b>65</b>	<b>73</b>	<b>84</b>	<b>94</b>	<b>105</b>	<b>118</b>	<b>131</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5	5
Время осадки шва, сек		4	4	5	5	5	6	6	7
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>
<b>26</b>	Толщина, мм	<b>5,4</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>	<b>7,7</b>	<b>8,7</b>	<b>9,6</b>
Давление оплавления, бар		<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,7</b>	<b>7,1</b>	<b>9,0</b>	<b>11,1</b>
Давление прогрева, бар		0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	1,6
Давление сварки, бар		3,5	4,5	5,7	7,1	9,0	11,1
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Время прогрева торцов, сек		<b>59</b>	<b>68</b>	<b>76</b>	<b>85</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5
Время осадки шва, сек		4	4	5	5	5	6
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>
<b>33</b>	Толщина, мм	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>7,6</b>
Давление оплавления, бар		4,6	5,6	7,1	8,8
Давление прогрева, бар		0,7	0,8	1,0	1,3
Давление сварки, бар		4,6	5,6	7,1	8,8
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1	1,2	1,3
Время прогрева торцов, сек		<b>60</b>	<b>67</b>	<b>75</b>	<b>83</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5
Время осадки шва, сек		4	4	5	5
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>225</b>	<b>250</b>
<b>41</b>	Толщина, мм	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>
Давление оплавления, бар		<b>5,8</b>	<b>7,1</b>
Давление прогрева, бар		0,8	1,0
Давление сварки, бар		5,8	7,1
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1
Время прогрева торцов, сек		<b>60</b>	<b>67</b>
Технологическая пауза, сек		5	5
Время осадки шва, сек		4	4
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>

**16. ТАБЛИЦА СВАРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ТРУБ И ФИТИНГОВ**  
**VOLZHANIN ECO 315 VOLZHANIN ECO 355**

<b>SDR</b>	Труба, мм	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355
<b>6</b>	Толщина, мм	15,0	18,3	20,8	23,3	26,7	30,0	33,3	37,5	41,7	46,7	52,5	59,2
Давление оплавления, бар		3,0	4,5	5,8	7,3	9,5	12,0	14,8	18,8	23,2	29,1	36,8	46,7
Давление прогрева, бар		0,4	0,7	0,9	1,1	1,4	1,8	2,2	2,8	3,4	4,3	5,4	6,9
Давление сварки, бар		3,0	4,5	5,8	7,3	9,5	12,0	14,8	18,8	23,2	29,1	36,8	46,7
Высота первичного грата, мм		2,0	2,3	2,6	2,8	3,2	3,5	3,8	4,3	4,7	5,2	5,8	6,4
Время прогрева торцов, сек		165	202	229	257	293	330	367	413	458	513	578	651
Технологическая пауза, сек		6	6	6	6	7	7	8	8	9	9	9	10
Время осадки шва, сек		8	9	10	11	13	14	15	17	19	21	23	26
Время охлаждения, мин		18	21	24	26	30	33	36	41	45	50	56	62

<b>SDR</b>	Труба, мм	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355
<b>7,4</b>	Толщина, мм	12,2	14,9	16,9	18,9	21,6	24,3	27,0	30,4	33,8	37,8	42,6	48,0
Давление оплавления, бар		2,5	3,8	4,9	6,1	8,0	10,1	12,5	15,8	19,5	24,5	31,0	39,3
Давление прогрева, бар		0,4	0,6	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,3	2,9	3,6	4,6	5,8
Давление сварки, бар		2,5	3,8	4,9	6,1	8,0	10,1	12,5	15,8	19,5	24,5	31,0	39,3
Высота первичного грата, мм		1,7	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	3,9	4,3	4,8	5,3
Время прогрева торцов, сек		134	164	186	208	238	268	297	334	372	416	468	528
Технологическая пауза, сек		5	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	9
Время осадки шва, сек		7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	19	21
Время охлаждения, мин		15	18	20	22	25	27	30	33	37	41	46	51

<b>SDR</b>	Труба, мм	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355
<b>9</b>	Толщина, мм	10,0	12,2	13,9	15,6	17,8	20,0	22,2	25,0	27,8	31,1	35,0	39,4
Давление оплавления, бар		2,1	3,2	4,1	5,2	6,8	8,5	10,5	13,4	16,5	20,7	26,2	33,2
Давление прогрева, бар		0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	2,0	2,4	3,0	3,8	4,9
Давление сварки, бар		2,1	3,2	4,1	5,2	6,8	8,5	10,5	13,4	16,5	20,7	26,2	33,2
Высота первичного грата, мм		1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	3,0	3,3	3,6	4,0	4,4
Время прогрева торцов, сек		110	134	153	171	196	220	244	275	306	342	385	434
Технологическая пауза, сек		5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8
Время осадки шва, сек		6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	16	18
Время охлаждения, мин		13	15	17	19	21	23	25	28	31	34	38	42

<b>SDR</b>	Труба, мм	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355
<b>11</b>	Толщина, мм	8,2	10,0	11,4	12,7	14,5	16,4	18,2	20,5	22,7	25,5	28,6	32,3
Давление оплавления, бар		1,8	2,7	3,4	4,3	5,6	7,2	8,8	11,2	13,8	17,3	21,9	27,8
Давление прогрева, бар		0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	2,0	2,5	3,2	4,1
Давление сварки, бар		1,8	2,7	3,4	4,3	5,6	7,2	8,8	11,2	13,8	17,3	21,9	27,8
Высота первичного грата, мм		1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,1	2,3	2,5	2,8	3,0	3,4	3,7
Время прогрева торцов, сек		90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7
Время осадки шва, сек		5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	15
Время охлаждения, мин		11	13	14	16	18	19	21	23	26	28	32	35

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>315</b>	<b>355</b>
<b>13,6</b>	Толщина, мм	<b>6,6</b>	<b>8,1</b>	<b>9,2</b>	<b>10,3</b>	<b>11,8</b>	<b>13,2</b>	<b>14,7</b>	<b>16,5</b>	<b>18,4</b>	<b>20,6</b>	<b>23,2</b>	<b>26,1</b>
Давление оплавления, бар		<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>4,7</b>	<b>5,9</b>	<b>7,3</b>	<b>9,2</b>	<b>11,4</b>	<b>14,3</b>	<b>18,1</b>	<b>22,9</b>
Давление прогрева, бар		0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,7	3,4
Давление сварки, бар		1,5	2,2	2,8	3,6	4,7	5,9	7,3	9,2	11,4	14,3	18,1	22,9
Высота первичного грата, мм		1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,3	2,6	2,8	3,1
Время прогрева торцов, сек		<b>73</b>	<b>89</b>	<b>101</b>	<b>113</b>	<b>129</b>	<b>146</b>	<b>162</b>	<b>182</b>	<b>202</b>	<b>226</b>	<b>255</b>	<b>287</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7
Время осадки шва, сек		5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	11	12
Время охлаждения, мин		<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>29</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>315</b>	<b>355</b>
<b>17</b>	Толщина, мм	<b>5,3</b>	<b>6,5</b>	<b>7,4</b>	<b>8,2</b>	<b>9,4</b>	<b>10,6</b>	<b>11,8</b>	<b>13,2</b>	<b>14,7</b>	<b>16,5</b>	<b>18,5</b>	<b>20,9</b>
Давление оплавления, бар		<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>3,8</b>	<b>4,8</b>	<b>5,9</b>	<b>7,5</b>	<b>9,2</b>	<b>11,6</b>	<b>14,7</b>	<b>18,6</b>
Давление прогрева, бар		0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2,2	2,7
Давление сварки, бар		1,2	1,8	2,3	2,9	3,8	4,8	5,9	7,5	9,2	11,6	14,7	18,6
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8	2,0	2,1	2,4	2,6
Время прогрева торцов, сек		<b>58</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>91</b>	<b>104</b>	<b>116</b>	<b>129</b>	<b>146</b>	<b>162</b>	<b>181</b>	<b>204</b>	<b>230</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
Время осадки шва, сек		4	5	5	5	6	6	7	7	8	9	9	10
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>24</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>315</b>	<b>355</b>
<b>17,6</b>	Толщина, мм	<b>5,1</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>	<b>8,0</b>	<b>9,1</b>	<b>10,2</b>	<b>11,4</b>	<b>12,8</b>	<b>14,2</b>	<b>15,9</b>	<b>17,9</b>	<b>20,2</b>
Давление оплавления, бар		<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>4,6</b>	<b>5,7</b>	<b>7,2</b>	<b>8,9</b>	<b>11,2</b>	<b>14,2</b>	<b>18,0</b>
Давление прогрева, бар		0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,1	1,3	1,6	2,1	2,7
Давление сварки, бар		1,2	1,7	2,2	2,8	3,7	4,6	5,7	7,2	8,9	11,2	14,2	18,0
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,3	2,5
Время прогрева торцов, сек		<b>56</b>	<b>69</b>	<b>78</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>125</b>	<b>141</b>	<b>156</b>	<b>175</b>	<b>197</b>	<b>222</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
Время осадки шва, сек		4	5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	10
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>23</b>


<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>315</b>	<b>355</b>
<b>21</b>	Толщина, мм	<b>5,2</b>	<b>6,0</b>	<b>6,7</b>	<b>7,6</b>	<b>8,6</b>	<b>9,5</b>	<b>10,7</b>	<b>11,9</b>	<b>13,3</b>	<b>15,0</b>	<b>16,9</b>
Давление оплавления, бар		<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,8</b>	<b>6,1</b>	<b>7,6</b>	<b>9,5</b>	<b>12,0</b>	<b>15,3</b>
Давление прогрева, бар		0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,8	2,2
Давление сварки, бар		1,5	1,9	2,4	3,1	3,9	4,8	6,1	7,6	9,5	12,0	15,3
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,2
Время прогрева торцов, сек		<b>58</b>	<b>65</b>	<b>73</b>	<b>84</b>	<b>94</b>	<b>105</b>	<b>118</b>	<b>131</b>	<b>147</b>	<b>165</b>	<b>186</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
Время осадки шва, сек		4	4	5	5	5	6	6	7	7	8	9
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>315</b>	<b>355</b>
<b>26</b>	Толщина, мм	<b>5,4</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>	<b>7,7</b>	<b>8,7</b>	<b>9,6</b>	<b>10,8</b>	<b>12,1</b>	<b>13,7</b>
Давление оплавления, бар		<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,2</b>	<b>7,7</b>	<b>9,8</b>	<b>12,4</b>
Давление прогрева, бар		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,8
Давление сварки, бар		1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,2	7,7	9,8	12,4
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9
Время прогрева торцов, сек		<b>59</b>	<b>68</b>	<b>76</b>	<b>85</b>	<b>95</b>	<b>106</b>	<b>118</b>	<b>133</b>	<b>150</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Время осадки шва, сек		4	4	5	5	5	6	6	7	7
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17</b>

<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>315</b>	<b>355</b>
<b>33</b>	Толщина, мм	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>7,6</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>10,8</b>
Давление оплавления, бар		<b>2,5</b>	<b>3,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,9</b>	<b>6,2</b>	<b>7,8</b>	<b>9,9</b>
Давление прогрева, бар		0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,5
Давление сварки, бар		2,5	3,1	4,0	4,9	6,2	7,8	9,9
Высота первичного грата, мм		1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,5	1,6
Время прогрева торцов, сек		<b>60</b>	<b>67</b>	<b>75</b>	<b>83</b>	<b>93</b>	<b>105</b>	<b>118</b>
Технологическая пауза, сек		5	5	5	5	5	5	5
Время осадки шва, сек		4	4	5	5	5	6	6
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>14</b>



<b>SDR</b>	Труба, мм	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>315</b>	<b>355</b>
<b>41</b>	Толщина, мм	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>7,7</b>	<b>8,7</b>
Давление оплавления, бар		<b>2,5</b>	<b>3,2</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,3</b>	<b>8,0</b>
Давление прогрева, бар		0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2
Давление сварки, бар		2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Высота первичного грата, мм		1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Время прогрева торцов, сек		<b>54</b>	<b>60</b>	<b>67</b>	<b>75</b>	<b>85</b>	<b>95</b>
Технологическая пауза, сек		4	5	5	5	5	5
Время осадки шва, сек		4	4	4	5	5	5
Время охлаждения, мин		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

## 17. ОЦЕНКА ВНЕШНЕГО ВИДА СВАРНЫХ СТЫКОВ СОЕДИНЕНИЙ

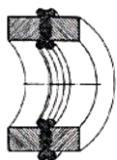


**ХОРОШИЙ ШОВ С ГЛАДКИМИ И СИММЕТРИЧНЫМИ ВАЛИКАМИ ГРАТА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ**

Соблюдение всех технологических параметров сварки в пределах нормы.

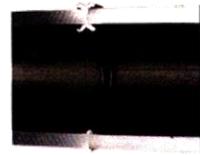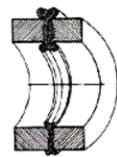


**БРАК.** Шов с несимметричными валиками граты одинаковой высоты в одной плоскости, но различной в противоположных точках шва

**ПРИЧИНА:** Превышение допустимого зазора между торцами труб перед сваркой.

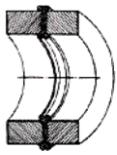


**БРАК.** Малый грат окружной формы

**ПРИЧИНА:** Недостаточное давление при осадке шва или малое время прогрева.

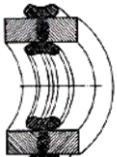



**БРАК.** Большой грат окружной формы

**ПРИЧИНА:** Чрезмерное время прогрева или повышенная температура нагревателя.

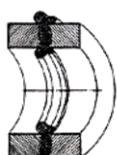


**БРАК.** Несимметричный грат по всей окружности шва

**ПРИЧИНА:** Различный материал свариваемых труб или деталей (ПЭ 80 с ПЭ 100) или различная толщина стенки труб ПЭ 80 с ПЭ 100.

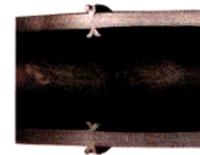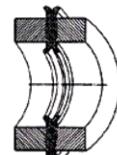


**БРАК.** Высокий и узкий грат, как правило, не касающийся краями трубы

**ПРИЧИНА:** Чрезмерное давление при осадке стыка при пониженной температуре нагревателя.

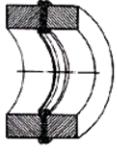


**БРАК.** Малый грат с глубокой впадиной между валиками

**ПРИЧИНА:** Низкая температура нагревателя при недостаточном времени прогрева.

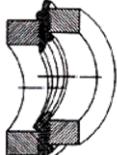


**БРАК.** Неравномерность (асимметричность) валиков граты

**ПРИЧИНА:** Смещение труб относительно друг друга.

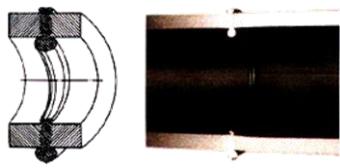

**БРАК.** Неравномерное распределение грата по периметру шва

**ПРИЧИНА:** Смещение нагревателя в процессе прогрева.

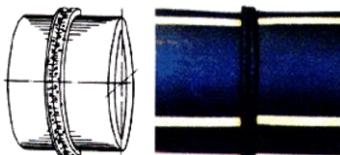

**БРАК.** Шов с многочисленными наружными раковинами по всему периметру с концентрацией по краям грата с возможными следами поперечного растрескивания

**ПРИЧИНА:** Чрезмерная температура нагревательного элемента, значение которой выше температуры деструкции данной марки полиэтилена.

## **18. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Для поддержания аппарата в работоспособном состоянии необходимо выполнять следующие требования:

### **18.1. ЦЕНТРАТОР**

На БРС не должно быть грязи, грунта, песка.

На штоках гидроцилиндра не должно быть наклёпа, механических повреждений, наледи, грязи, грунта, песка. После использования протирайте направляющие штоков гидроцилиндра тканью.

Во избежание повреждения штоков гидроцилиндров устанавливайте на них торцеватель и нагревательный элемент аккуратно.

### **18.2. МАСЛОСТАНЦИЯ**

На БРС не должно быть грязи, грунта, песка.

Контроль уровня масла производите не реже, чем раз в 2 недели, посредством щупа, установленного на пробке заливной горловины. Уровень масла должен находиться между отметками минимального и максимального уровня щупа.

Полную замену масла в гидравлической системе производите не менее 1 раза в год или через 500 часов работы.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**ВНИМАНИЕ!!! Избегать работы при влажности выше 85 % и при отрицательной температуре воздуха.**

В маслостанцию заливайте масла  
Гидравлическое HVLP 32,  
Гидравлическое HVLP 46.

### **18.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОРЦЕВАТЕЛЬ**

Очищайте ножи и диски от грязи, грунта, песка.

Перед использованием торцевателя производите осмотр состояния ножей, при необходимости произведите замену ножей.

### **18.4. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ**

После использования произведите осмотр нагревательного элемента на предмет остатков материала трубы и нагара (при наличии должны быть удалены не ворсистой тканью на горячем нагревательном элементе). Пользуйтесь защитными перчатками. Избегайте повреждения антипригарного покрытия абразивными материалами.

В случае появления повреждений на антипригарном покрытии, обратитесь в сервисный центр.

## 19. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Не запускается электродвигатель и не включается нагревательный элемент	Нет напряжения в питающей сети	Проверить напряжение сети ( $U_{\text{ном}} = 220 \pm 10\% \text{ В}$ ), целостность проводов
Произвольное отключение электродвигателя торцевателя, маслостанции или нагревательного элемента во время работы	Падение или превышение напряжения питающей сети	Проверить наличие и величину напряжения. Проверить, соответствует ли мощность характеристикам, заявленным в паспорте аппарата.
Ножи торцевателя не снимают стружку	1. Износ одной стороны ножа, 2. Износ обеих сторон ножа	1. Открутить винты и переставить нож с одного диска на другой. 2. Заменить ножи
Нет давления в гидросистеме	1. Недостаточный уровень масла. 2. Открыт перепускной клапан. 3. Полностью открыт редукционный клапан	1. Довести уровень масла в баке до нормы. 2. Закрыть перепускной клапан. 3. Отрегулировать редукционный клапан
Неравномерное (с рывками) движение хомутов, приводимых в движение гидроцилиндрами	Перекос центратора	Выставить горизонтально центратор
Невозможно подключить БРС рукавов высокого давления	Остаточное давление в системе	Сбросить давление, открыв перепускной клапан. Убедитесь в чистоте БРС.

## **20. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Транспортирование сварочного аппарата осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Общие требования к транспортированию и хранению - по ГОСТ 23216 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Хранение аппарата во время эксплуатации должно исключать возможности воздействия на оборудование атмосферных осадков и механических усилий. Рекомендуемые условия хранения: в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности не более 65%, в обесточенном состоянии.

При транспортировании и хранении сварочного аппарата обеспечить его сохранность, исключающую возможность механических повреждений, увлажнения и загрязнения. Погрузка сварочных аппаратов навалом и выгрузка их сбрасыванием не допускаются.

## **21. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Средний срок службы сварочного аппарата составляет не менее 5 лет при соблюдении правил эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

## **22. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ**

Драгоценных металлов и камней не содержится.

## **23. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации – согласно гарантийному талону.

Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на неисправности, приобретённые вследствие нарушения требований, изложенных в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне.

## **24. УПАКОВКА**

Аппараты упакованы в деревянный ящик, отвечающие требованиям ГОСТ 16511 или ГОСТ 18617.

## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

№ п/п	Наименование узла	Количество
1.	Центратор VolzhaninEco_____	1 шт.
2.	Торцеватель VolzhaninEco_____	1 шт.
3.	Нагреватель VolzhaninEco_____	1 шт.
4.	Маслостанция VolzhaninEco 160-355	1 шт.
5.	Сменные вкладыши для труб Ø 40 мм	1 ком.
6.	Сменные вкладыши для труб Ø 50 мм	1 ком.
7.	Сменные вкладыши для труб Ø 63 мм	1 ком.
8.	Сменные вкладыши для труб Ø 75 мм	1 ком.
9.	Сменные вкладыши для труб Ø 90 мм	1 ком.
10.	Сменные вкладыши для труб Ø 110 мм	1 ком.
11.	Сменные вкладыши для труб Ø 125 мм	1 ком.
12.	Сменные вкладыши для труб Ø 140 мм	1 ком.
13.	Сменные вкладыши для труб Ø 160 мм	1 ком.
14.	Сменные вкладыши для труб Ø 180 мм	1 ком.
15.	Сменные вкладыши для труб Ø 200 мм	1 ком.
16.	Сменные вкладыши для труб Ø 225 мм	1 ком.
17.	Сменные вкладыши для труб Ø 250 мм	1 ком.
18.	Сменные вкладыши для труб Ø 280 мм	1 ком.
19.	Сменные вкладыши для труб Ø 315 мм	1 ком.
20.	Бокс VolzhaninEco_____	1 шт.
21.	Рем. набор	1 ком.
22.	Комплект документов: паспорт,руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковочный лист	1 ком.
23.	Зажим для втулок под фланец _____	1 шт.
24.	Опорный ролик	1 шт.

Кладовщик склада готовой продукции \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ И КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ АППАРАТА	Аппарат для стыковой сварки полимерных труб VOLZHANIN ECO _____
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР	
Центратор VolzhaninEco	
Торцеватель VolzhaninEco	
Нагреватель VolzhaninEco	
Маслостанция VolzhaninEco 160-355	
ДАТА ПРОДАЖИ	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА	
ПЕЧАТЬ ИЛИ ШТАМП ПРОДАВЦА	Mесто для печати или штампа продавца
НАЗВАНИЕ ФИРМЫ ПОКУПАТЕЛЯ Ф.И.О ПОКУПАТЕЛЯ (для частных лиц)	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК _____ МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ	

**ВНИМАНИЕ!!! ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА И ПРИ НАЛИЧИИ НЕЗАПОЛНЕННЫХ БЕЛЫХ ПОЛЕЙ**

# ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



1. ООО "Волжанин" (далее "Изготовитель") гарантирует, что Изделие, перечисленное в гарантитном талоне (далее "Изделие"), является работоспособным, комплектным, не имеющим механических повреждений и соответствует установленным на момент покупки стандартам качества и безопасности, а также требованиям заключённого договора.
2. В случае выхода Изделия из строя в течение Гарантитного срока, Изготовитель обеспечивает его ремонт.
3. Гарантия действительна при наличии Гарантитного талона, заверенного печатью Продавца и подписанныго Покупателем. В случае утери Гарантитного талона дубликаты не выдаются, и Покупатель теряет право на гарантитное обслуживание.
4. Покупателю Изделия необходимо хранить и предъявлять по требованию копии документов на все виды ремонтных воздействий и другие виды работ, выполненных на Изделии в течение всего Гарантитного срока Эксплуатации.
5. Продолжительность Гарантитного срока указывается в Гарантитном талоне и исчисляется с Даты продажи Изделия.
6. Дата продажи Изделия указывается в Гарантитном талоне.
7. Гарантитное обслуживание осуществляется в сервисном центре Изделия.
8. Заводской номер в Гарантитном талоне должен совпадать с заводским номером Изделия.
9. При отсутствии на складе Изготовителя необходимых для выполнения гарантитных обязательств комплектующих, Изготовитель не отвечает за увеличение сроков ремонта.
10. Гарантитный срок продлевается на время нахождения Изделия в ремонте (в случае гарантитного ремонта).
11. Гарантия на заменённые компоненты прекращается вместе с гарантией на Изделие. Заменённые компоненты переходят в собственность Изготовителя.
12. Изделие с истекшим сроком гарантии ремонтируется после проведения диагностики и принятия Покупателем стоимости ремонта, которая базируется на существующих расценках на ремонт.
13. Гарантия не покрывает следующие расходы Покупателя Изделия, которые косвенно связаны с возникшими неисправностями Изделия:
  - а) Расходы на доставку неисправного Изделия в сервис-центр Изготовителя.
  - б) Питание и размещение в гостинице, телефонные разговоры, почтовая связь и другие расходы, которые несет Покупатель из-за возникшей неисправности.
  - в) Компенсация расходов, связанных с травмированием людей, а также компенсация ущерба, связанного с повреждением или уничтожением имущества.
  - г) Компенсация потерянного времени, упущенной коммерческой выгоды, а также стоимости аренды другого изделия в период неисправности Изделия и нахождения неисправного Изделия в гарантитном ремонте.
14. На период ремонта Изделия аналогичное оборудование взамен неисправного не предоставляется.
15. Формулировка возможной неисправности фиксируется в "АКТ рекламации" со слов Покупателя. Фактическая неисправность или ее отсутствие определяется после тестирования Изделия специалистами Изготовителя.
16. Право на гарантитное обслуживание утрачивается в следующих случаях:
  - а) Если в гарантитном талоне присутствуют исправления, не заверенные Изготовителем.
  - б) Использования Изделия не по назначению, небрежного обращения или нарушения правил хранения, транспортировки, эксплуатации, обслуживания Изделия.
  - в) Если обнаружены повреждения, вызванные неправильным подключением к электросети или неправильным подключением внешнего оборудования.
17. Гарантитное обслуживание не распространяется:
  - а) На механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки Изделия, в т.ч. при наличии видимых следов электрического пробоя, пиковых скачков напряжения во внешней сети, прогара проводников, физических повреждений т.п.
  - б) На повреждения, вызванные попаданием внутрь Изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей.
  - в) На узлы и детали Изделия, подверженные естественному износу, срок службы которых определяется интенсивностью, характером и условиями эксплуатации (например, резиновые уплотнения и прокладки, шланги высокого давления, быстроразъёмные соединения, краны, вентили, ПТФЭ-покрытие, щетки коллектора якоря, вилки, розетки, батареи, аккумуляторы и т.д.), при условии отсутствия дефектов производства и материала.
  - г) Повреждения стеклянных элементов или элементов из других, легко повреждаемых материалов.
  - д) Если произошла разборка и ремонт систем, агрегатов и узлов Изделия и/или изменения конструкции Изделия, технического обслуживания, установка дополнительных систем самостоятельно или на стороннем предприятии.
  - е) Преднамеренное повреждение Изделия.
  - ж) На такие материалы, как масло, консистентные смазки, эксплуатационные жидкости.
18. Гарантитные обязательства не распространяются являющиеся следствием:
  - а) Стихийных бедствий, пожаров, дорожно-транспортных происшествий.
  - б) Неблагоприятных воздействий окружающей среды, либо техногенных явлений.
19. Изделие, доставленное в сервис-центр должно быть чистым. Сотрудник сервис-центра может отказать в приёме грязного оборудования или может выполнить его очистку за счет Покупателя.
20. Изготовитель не отвечает за совместимость приобретаемого Изделия с другим оборудованием.
21. В случае возникновения разногласий между Изготовителем и Покупателем о наличии недостатков и/или причин их возникновения Изготовитель принимает Изделие для проведения независимой экспертизы на предмет дополнительной проверки качества и/или причин возникновения недостатков. В случае отсутствия недостатков или вывода независимой экспертизы, что причиной возникновения недостатков явились действия Покупателя, расходы по проведению независимой экспертизы должны быть оплачены Покупателем.

С условиями гарантитного ремонта ознакомлен и согласен \_\_\_\_\_

Подпись клиента

## АДРЕС СЕРВИС-ЦЕНТРА

420051, РТ, Зеленодольский район, п. Новониколаевский, ул. Овражная д. 1

Тел.: +7 843 528-21-16

service@volzhanin.com

**КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ**

Наименование изделия	Обозначение, заводской №	Наработка с начала эксплуатации	Наработка после последнего ремонта	Причина ремонта	Дата ремонта, подпись

